

# **NOTA TEHNICA**

## **DE**

## **CONSTATARE**

**OBIECTIV: GRINDA TRANSVERSALA  
– SARPARTA CLADIRE  
FACULTATEA MECANICA**

**BENEFICIARI: UNIVERSITATEA POLITEHNICA  
TIMISOARA**


**FAZA: NOTA TEHNICA DE CONSTATARE**

**EXECUTANT : SC FICOVAL PROJECT SRL**

**EXPERT TEHNIC :**

**PROF.DR.ING. CORNEL FURDUI**

**Expert Tehnic , Nr.02095, A1**

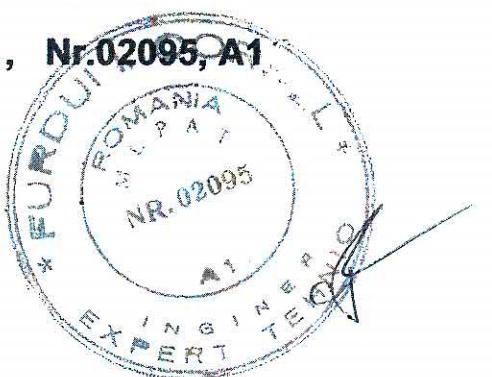



## **1. MOTIVATIE SI DATE GENERALE**

Prezenta evaluare s-a elaborat la solicitarea proprietarului constructiei cu destinatia de spatiu de invatamant – Facultatea de Mecanica

**Evaluarea este calitativa si are în vedere exigenta rezistență și stabilitate și se referă la starea unei grinzi transversale care formează ferma sarpantei constructiei**

La baza evaluarii au stat observatiile de la fata locului realizate de expert impreuna cu reprezentantii beneficiarului și relevetele foto

Sarpanta constructiei are structura de rezistență formata din ferme mixte cu scaune și macaz. Popi și arbaretierii se descarcă pe grinzi transversale care se reazema pe peretii de zidarie. Zonele de rezemare sunt elementele cele mai sensibile și cu posibilitati de degradare in timp datorita contactului cu zidaria și posibilitatea mentinerii umiditatii.

Situatia devine și mai dificila daca in timp se produc degradari ale invelitoarei care favorizeaza cresterea umiditatii și mentinerea ei in timp cu efect de degradare a lemnului

## **2. CONSTATARI**

O inspectie generala a sarpantei arata o starea actuala generala buna desi au lipsit lucrările de intretinere periodica in timp.

Exceptie face grinda transversala de la o ferma de calcan a acoperisului unde se constata o degradare totala a capatului in apropierea zidului exterior și in zona de rezemare a arbaretierului.

Cauza acestei degradari este patrunderea apei prin invelitoare și scurgerea ei in lungul arbaretierului cu mentinerea la contactul dintre cele doua elemente

Se constata urmatoarele :

- degradarea totala a zonei mentionate a grinzi transversale;
- deplasarea locala pe verticala a grinzi;
- desfacerea imbinarii ( contactului ) dintre arbaretier si grinda )

Aspecte ale situatiei actuale sunt prezentate in relevetele foto

**SC FICOVAL PROJECT SRL**  
J35/991/2014

**STR. FC Ripensia, Nr.4, Ap.29  
TEL/FAX- 0722775159  
e-mail ficovalproject@yahoo.com**

---




**Foto 1- GRINDA TRANSVERSALA CU ZONA  
DE CAPAT DEGRADATA**

**SC FICOVAL PROJECT SRL**

JDD/991/2014

**STR. FC Ripensia, Nr.4, Ap.29**  
**TEL/FAX- 0722775159**  
**e-mail ficovalproject@yahoo.com**

---

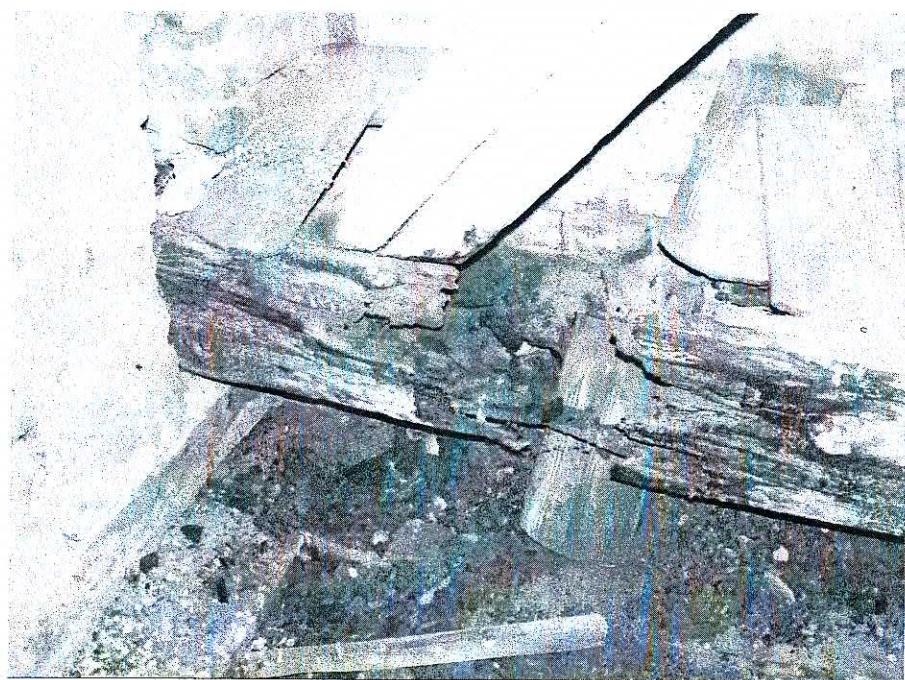

**Foto 2- DETALIU DEGRADARE**

### **3. MASURI CARE SE IMPUN**

Masurile care se impun se refera la **interventii urgente provizorii si interventii de reparatii**

**Interventiiile urgente** trebuie intreprinse inainte de realizarea interventiilor de reparatii pentru oprirea fenomenului de degradare si a efectelor lui si cuprind :

- sprijinirea provizorie a grinzelor pe peretele constructiei printr-un distanter de lemn pentru stabilizarea grinzelor si impiedecarea eventualelor deplasari pe verticala
- asigurarea conlucrarii provizorii dintre grinda si arbaretrier cu un cleste din dulapi sau cu o piesa metalica

**Interventiiile de reparatii si consolidare** au ca scop refacerea capatului de grinda si refacerea legaturi cu arbaretrierul

**Pentru refacerea capatului de grinda** se recomanda placarea laterala a grinzelor pe cele doua fete cu profile U ( cu inaltime egala cu inaltimea grinzelor ) si pe lungime , pana in zona sanatoasa care sa depaseasca zona degradata cu min. 1,0 m . Profilele vor fi legate intre ele cu buloane ( la max 20 cm ) sau cu placute metalice sudate ( se recomanda folosirea buloanelor pentru evitarea sudurii la fata locului ) .

**Refacerea legaturi intre arbaretrier si grinda** pentru descarcarea eforturilor se recomanda a fi facuta cu tesirea capatului arbaretrierului si fixarea lui cu o corniera transversala prinasa pe profilele metalice

Timisoara, MAI 2017

INTOCMIT,

**Prof.dr.ing.CORNEL FURDUI**  
**EXPERT TEHNIC AL MLPAT**

Nr. 02095-A1

